

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/39 Montage: **starre Winkellaschen und Federstifte oben**
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör

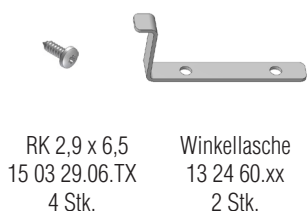


Empfohlenes Werkzeug

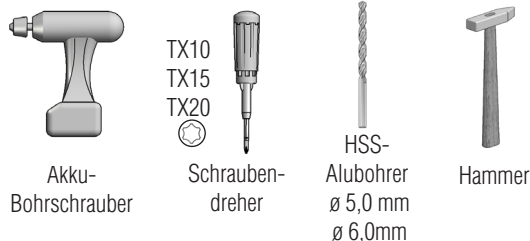

Vertikalschnitt

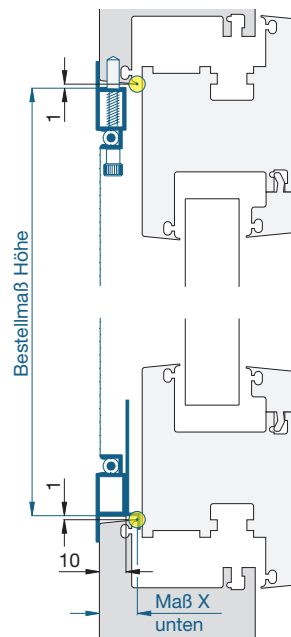

Horizontalschnitt

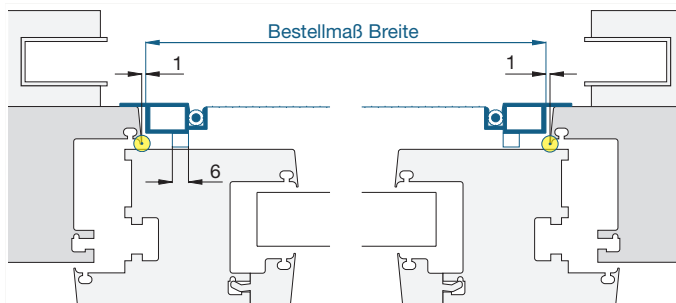

1 Winkellache anschrauben

Winkellache mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen und vor den Blendrahmen bringen und mit den Winkellaschen in das untere Blendrahmenprofil einhängen. Vorsichtig zu den Federstiften umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen flächig zum Blendrahmen anziehen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen auf die Seite legen. An den markierten Stellen mit dem Bohrer Ø 5,0 mm bohren.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, im unteren Blendrahmenprofil einhängen, Federstifte ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen flächig zum Blendrahmen anziehen und die Federstifte in die Bohrungen zurück federn lassen.



Falls die Federstifte klemmen Bohrungen mit Bohrer Ø 6,0 mm aufbohren.

! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen in den Blendrahmen und die Federstifte in die Bohrungen voll eingreifen!